

【 取 扱 説 明 書 】

質量瞬時積算指示計

MODEL : W1100シリーズ

シリーズ名	機 能
W1100-RS4	ACフリー電源（85～264V） 警報4出力 RS-485通信（2線式）
W1100-RS4W	ACフリー電源（85～264V） 警報4出力 RS-485通信（4線式）

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになって、安全に正しくご使用ください。



注意

本製品及びこの取扱説明書は、電気技師、又は有資格者の方のみが取り扱いするように設計されたものです。



注意

ご使用の前に、お客様が希望した製品仕様と製品本体の定格ラベル仕様とが一致しているかご確認ください。

ご使用に際しての注意事項とお願い

製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

- ⚠ <注意> 製品仕様以外では使用しないでください。
- ⚠ <注意> お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更はおこなわないでください。
- ⚠ <注意> 直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- ⚠ <注意> 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- ⚠ <注意> 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- ⚠ <注意> 本体に金属粉・ほこり・水などが入らないようにしてください。
- ⚠ <注意> 配線時は必ず電源を切って作業してください。
- ⚠ <注意> メータに供給するAC電源には、仕様にあった定格のものを使用してください。
- ⚠ <注意> 本機には電源スイッチがありませんので、電源印加後、直ちに動作状態となります。
- ⚠ <注意> 通電中は、端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。

目次

1. 付属品の確認と保証期間について	1
2. 仕様	2~3
3. 指示計（メータ）の取り付け方法	4
4. 端子台の接続方法	5
5. 入力回路、出力回路の構成	6
6. フロント部の各名称とその機能	7~9
7. 設定メニュー	10~13
8. 初期設定値と初期化	14
9. 設定一覧表示の操作方法	15
10. スケーリング設定（質量の校正）のしかた	16~18
11. モード設定のしかた	19~23
《呼び出し方》	19
《モードの設定内容》	20
モード00「表示方式、計測方向、小数点位置の設定」	20
モード01「ゼロキー入力の設定」	20
モード02「計測の設定1：計測単位の設定」	21
モード03「計測の設定2：計測補正の設定」	21
モード04「プリセット出力1，3の設定（瞬時計測）」	22
モード05「プリセット出力2，4の設定（積算計測）」	22
モード06「通信設定1：データビット、パリティビット、通信速度」	23
モード07「通信設定2：通信ID、送受信切換時間」	23
12. モードプロテクト機能	24
13. プリセット値設定のしかた	25
14. RS-485通信	26~28
15. 外形寸法図	29
16. ノイズ対策について	30
17. トラブルシューティング	31

1.付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のもの揃っているか確認してください。

- (1) W1100（お客様ご仕様どおりのもの） 1
- (2) W1100取扱説明書（付属品） 1
- (3) 単位ラベル（付属品） 1
- (4) ゴムパッキン（付属品） 1
- (5) D-sub9ピン プラグ（付属品） 1
- (6) D-sub9ピン フード（付属品） 1
- (7) 端子台カバー 2

上記で誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。（お客様のご都合により付属されていない場合もございます。）

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に弊社の責任による故障が生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 弊社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が弊社責任以外の事由による故障
- ④ 製品仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

2.仕 様


項 目	仕 様	
測定方式	A/D変換方式 (4-20mAに対して約60000分解能)	
表示器	赤色LED6桁 文字高: 14mm	
質量表示	測定精度	±0.01% F. S. ±1 digit (23℃)
	スケールリング	アナログ入力最小/最大値の設定と、最大値表示を設定
	小数点表示	小数点1桁~3桁を選択
	表示更新時間	1秒固定
	平均回数	1秒間に入力値を100回計測し平均化
	表示範囲	-9999~99999 (範囲外は表示点滅)
瞬時表示	測定精度	質量表示のF. S. に対して±0.01% ±2 digit (計測単位: 毎秒、23℃において)
	スケールリング	質量スケールリングより算出
	小数点表示	小数点1桁~3桁を選択
	表示単位時間	毎分/毎秒を選択
	表示更新時間	1秒固定
	表示範囲	-999~9999 (範囲外は表示点滅)
	計測補正	実計測表示、表示移動平均(1~120)、時間差計測をモードNo. 03で選択
単位表示	フロント部の「/s(毎秒)」、「/min(毎分)」ランプをモードNo. 02で設定して切換点灯	
積算表示	測定精度	質量表示のF. S. に対して±0.01% ±2 digit (23℃において)
	積算質量表示	スタートONからOFFの間に変化した量を積算質量として加減算
	小数点表示	小数点1桁~3桁を選択
	表示更新時間	1秒固定
	表示範囲	-99999~999999 (範囲外は表示点滅) 流入、流出方向はモードNo. 03により設定
	積算値クリア	・瞬時/積算計測停止時、ZEROキーを5秒ON(モードNo. 01の設定が必要)で積算値をクリア ・瞬時/積算計測停止時、外部リセットONで積算値をクリア ※外部リセットONの間はプリセット出力も解除
センサ入力	入力レンジ	4~20mA (入力抵抗 約250Ω)
	入力サンプリング	1秒間に100回のAD変換
	入力温度特性	±50ppm/℃ (0~50℃)
外部入力	リセット入力	・瞬時/積算計測停止中にONすると積算値をクリア ・ONの間、プリセット出力を解除
	スタート入力	スタートONで積算質量、瞬時質量の計測を開始する。
	ストップ入力	ストップONで積算質量、瞬時質量の計測を停止する。
その他	データバックアップ	各モード設定値および積算質量値をFRAMに書き込み (書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
	電源	AC85~264V (フリー電源) 50/60Hz
	消費電力	約13VA以下
	使用温湿度範囲	0~50℃ 30~80%RH (但し結露しないこと)
	質量・外形寸法	約340g W96×H48×D130mm (突起部含まず)
	保護等級	IP66相当 (フロント部)

プリセット出力	出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力
	出力方式	リレー出力4段 OUT 1, OUT 2・・・a接点 OUT 3, OUT 4・・・c接点 定格制御容量：AC250V 0.3A（抵抗負荷）
	出力対象表示	OUT 1, OUT 3・・・瞬時表示とプリセット値の比較により出力 OUT 2, OUT 4・・・積算表示とプリセット値の比較により出力
	出力表示	OUT 1, 2, 3, 4 LEDランプ 出力中点灯
RS-485通信	信号規格	IEEE RS-485規格準拠： 2線式 半二重通信 4線式 半二重通信
	同期方式	非同期（半二重）
	ボーレート	1200bps/2400bps/4800bps/9600bps より設定
	スタートビット	1ビット固定
	ストップビット	1ビット固定
	データビット	7ビット/8ビット より設定
	パリティビット	無し/奇数/偶数 より設定
	ID	メータIDを00～99で設定
接続台数	最大32台	
通信コード	ASCII（アスキー）コード	

3. 指示計（メータ）の取り付け方法


メータの取り付けかた

1.

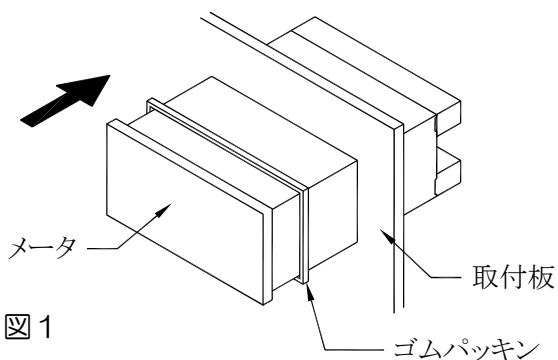


パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。
※防滴で使用される場合は、付属のゴムパッキンをメータと取付板の間に挟んでください。

パネルカット寸法と取り付け間隔

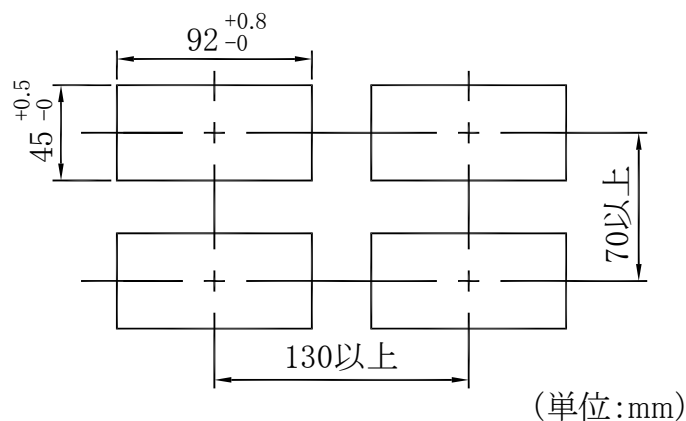


2.

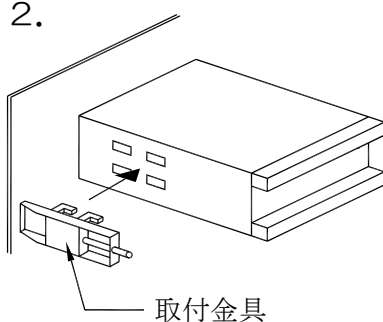

メータの左右両サイドに取付具を挿しこんでください。

3.

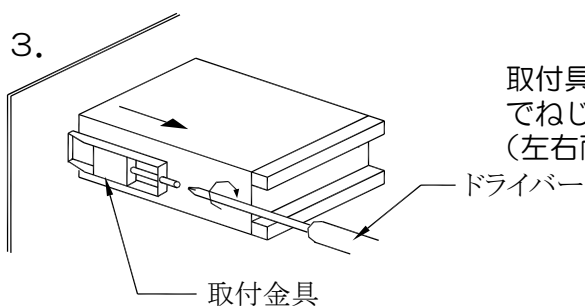

取付具を後側（端子台側）にスライドさせ、ドライバーでねじをまわし、メータをしっかりと固定してください。（左右両サイド）


メータ取り付け時の注意

1. 水平に取り付けてください。
2. 板厚1.0mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。
3. 取付具のねじは締めすぎないように注意してください。
(締めすぎるとケースが破損するおそれがあります。)

4. 端子台の接続方法

◀ 端子台接続図 ▶

図4

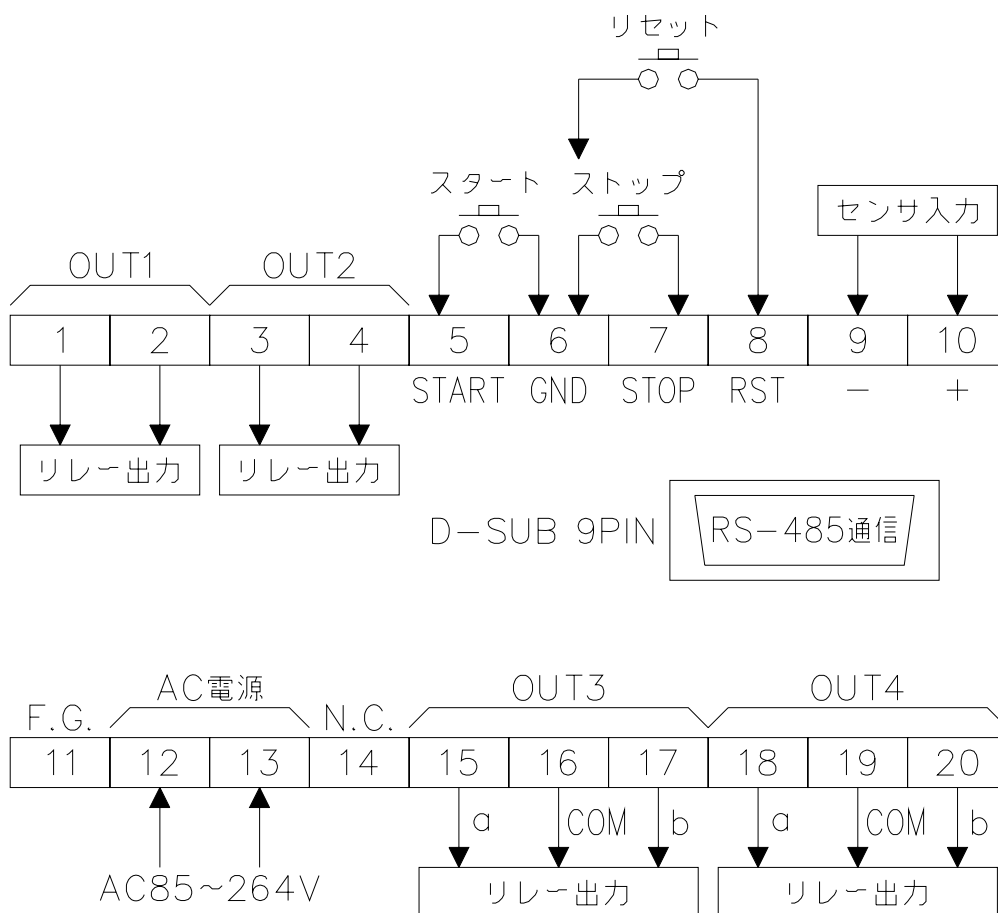


[RS-485 通信]

ピン配置・回路仕様は、P.26~28を参照してください。

5.入力回路、出力回路の構成


〔1〕 センサ入力

図5

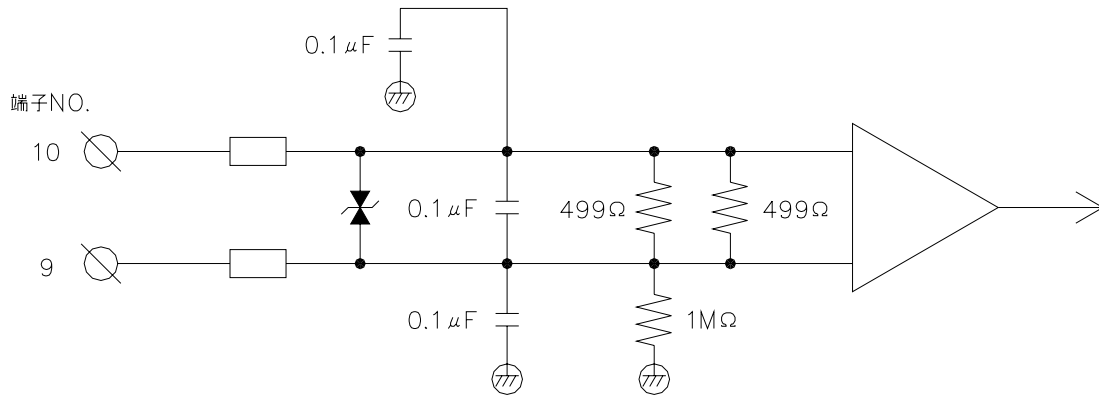

〔2〕 スタート、ストップ、リセット入力

図6

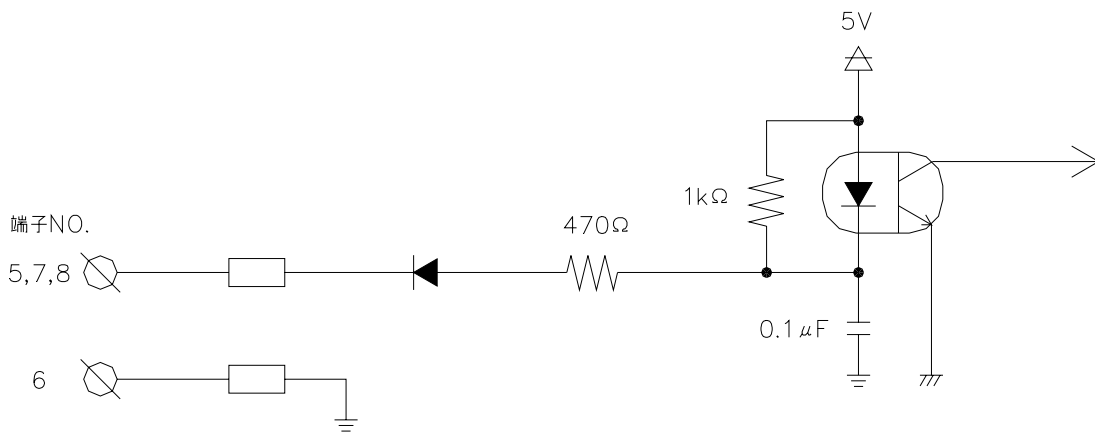


〔3〕 プリセット出力

図7



6.フロント部の各名称とその機能

図8

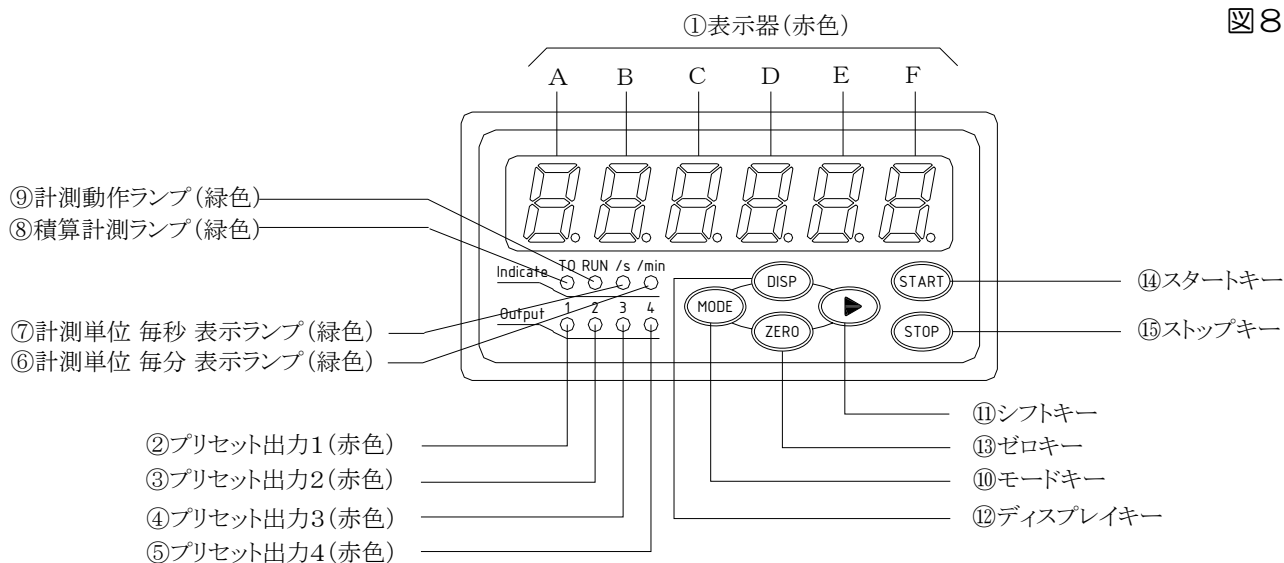

① 表示器 (赤色) (A~F)

1) 計測時は現在の計測値を表示します。

2) 初期化時

A~F: 「**Lr**」及び「**- - - - -**」を表示します。

3) 設定一覧表示時

A~B: ブランク表示します。

C~F: 「**Pr St** (Pr. St), **Md St** (Md. St), **Sc St** (SC. St)」を表示します。

4) モード設定時

A~B: 設定No.を表示します。

C~F: 設定値を表示します。

4) スケーリング設定時

A: 設定No.を表示します。

B~F: 設定値を表示します。

5) プリセット値設定、アナログ調整モード時

A~F: 設定値を表示します。

6) モードプロテクト設定時

A~F: 「**L-off**, **L-on**」を表示します。

②~⑤ プリセット出カランプ 1~4 (赤色)

計測時: OUT 1~4出力中に各ランプが点灯します。

設定時: プリセット値設定時、現在設定中の出カランプが点灯します。

⑥ 計測単位 毎分 表示ランプ /min (緑色)

計測時: 瞬時表示で、計測単位が毎分に設定されていると点灯します。

設定時: 点灯しません。

⑦ 計測単位 毎秒 表示ランプ /s (緑色)


計測時: 瞬時表示で、計測単位が毎秒に設定されていると点灯します。

設定時: 点灯しません。


⑧積算計測ランプ TO (緑色)


計測表示が積算計測の場合に点灯します。
計測表示が瞬時計測の場合に点滅します。
計測表示が現在質量の場合に消灯します。
設定中は消灯します。

⑨計測動作ランプ RUN (緑色)

 キーが押され、瞬時計測・積算計測が動作している場合に点灯します。

⑩モードキー

電源投入時： を押しながら電源をONすると、テストモードに移行します。
(テストモードから抜ける場合は電源をOFFにします)

計測時： のみ2秒以上押すと設定一覧表示へ移行します。

設定時：モード設定時、モードNo.(表示器A, B)を切換えます。
(00→01→02→03・・・07→00→01・・・)

：スケーリング値設定時、スケーリング(表示器A)を切換えます。
(A→b→C→A→b・・・)

：プリセット値設定時、OUT 1～4を切換えます。



：アナログ調整モード時、アナログ調整No.(OUT 1、OUT 2ランプ)の
切換えをおこないます。(最小アナログ入力値 OUT 1点滅)
(最大アナログ入力値 OUT 2点滅)

⑪シフトキー

計測時：モードプロテクト機能呼び出し、変更する場合に使用します。
(2秒以上ONで現在のモードプロテクト状態が表示 → そのまま
8秒以上ONでモードプロテクト状態が変更 L-off ⇄ L-on)

設定一覧表示時：表示器に表示している設定に移行します。

設定時：点滅表示している位置(桁)を右へ移動させます。

：モード設定時、 を押しながら  を押すと降順でモードNo.(表示器A、
B)の切換えをおこないます。
(07→06→05→04・・・01→00→07→06→05・・・)

：アナログ調整モードのアナログ入力設定時、このキーを押している間
現在登録されている入力bitデータを表示します。

⑫ ディスプレイキー (DISP)

計測時：1度押す毎に質量表示、瞬時表示、積算表示を切換えます。
(表示を切換えるにはモードNo. 00の「表示の方式」で設定が必要です。)

設定時：モード、プリセット値、スケーリング設定時は、設定桁（点滅表示している桁）の数値を上げます。

⑬ ゼロキー (ZERO)

初期化時：初期化選択状態（[Lr]表示）で (ZERO) を押すと、表示が「-----」となり **設定値が初期化され**、計測動作に移行します。

計測時：瞬時・積算計測停止時、5秒以上押すと、積算値を0クリアします。
(モードNo. 01で設定が必要。)

設定中：モード、プリセット値、スケーリング設定時は、設定桁（点滅表示している桁）の数値を下げます。

⑭ スタートキー (START)

電源投入時：(START) を押しながら電源をONすると、「[Lr]」表示となり、初期化選択状態となります。

計測時：瞬時・積算計測停止時、(START) を押すと、瞬時/積算計測が開始します。

設定一覧表示時：計測表示に移行します。

設定時：各設定（モード、プリセット値、スケーリング設定）時に **設定値の登録をおこない**、設定一覧表示に移行します。

：アナログ調整モード時、表示中の値を登録します。（表示が3回点滅します）

⑮ ストップキー (STOP)

電源投入時：(STOP) を押しながら電源をONすると、調整モードに移行します。

初期化時：初期化選択状態中（[Lr]表示）に (STOP) を押すと **初期化せず** に計測動作に移行します。


計測時：瞬時・積算計測中、(STOP) を押すと、瞬時・積算計測が停止します。

設定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、スケーリング設定）時に **設定値の登録をおこなわず**、計測表示に移行します。

：アナログ調整モード時、(STOP) を2秒以上押すと計測表示に移行します。


7.設定メニュー

《各モード遷移》

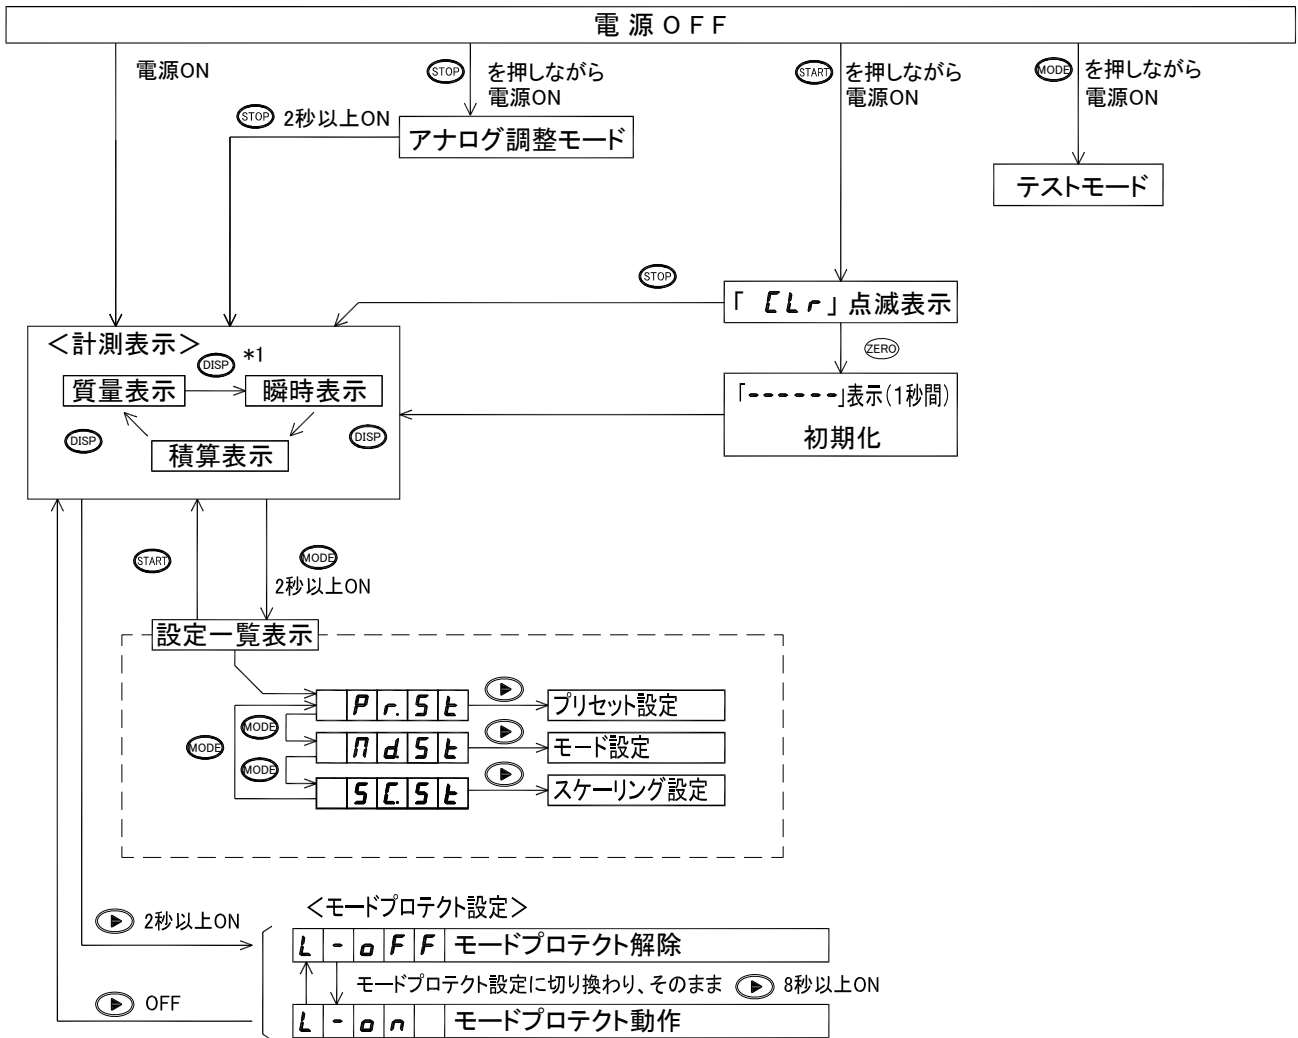


*1 : モードNo.00の表示方式の設定が必要です。


《プリセット値設定》

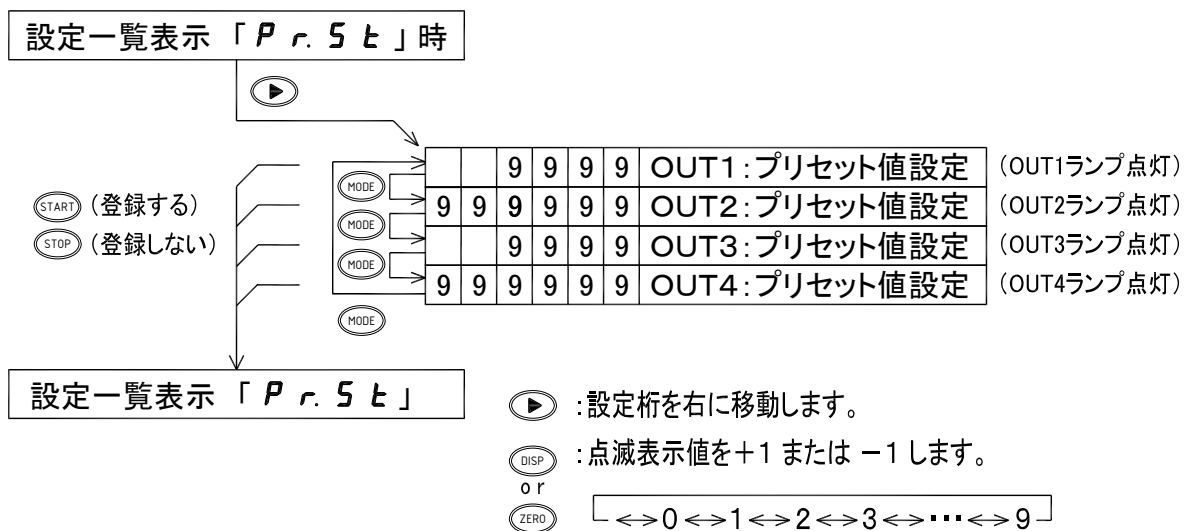


《モード設定》

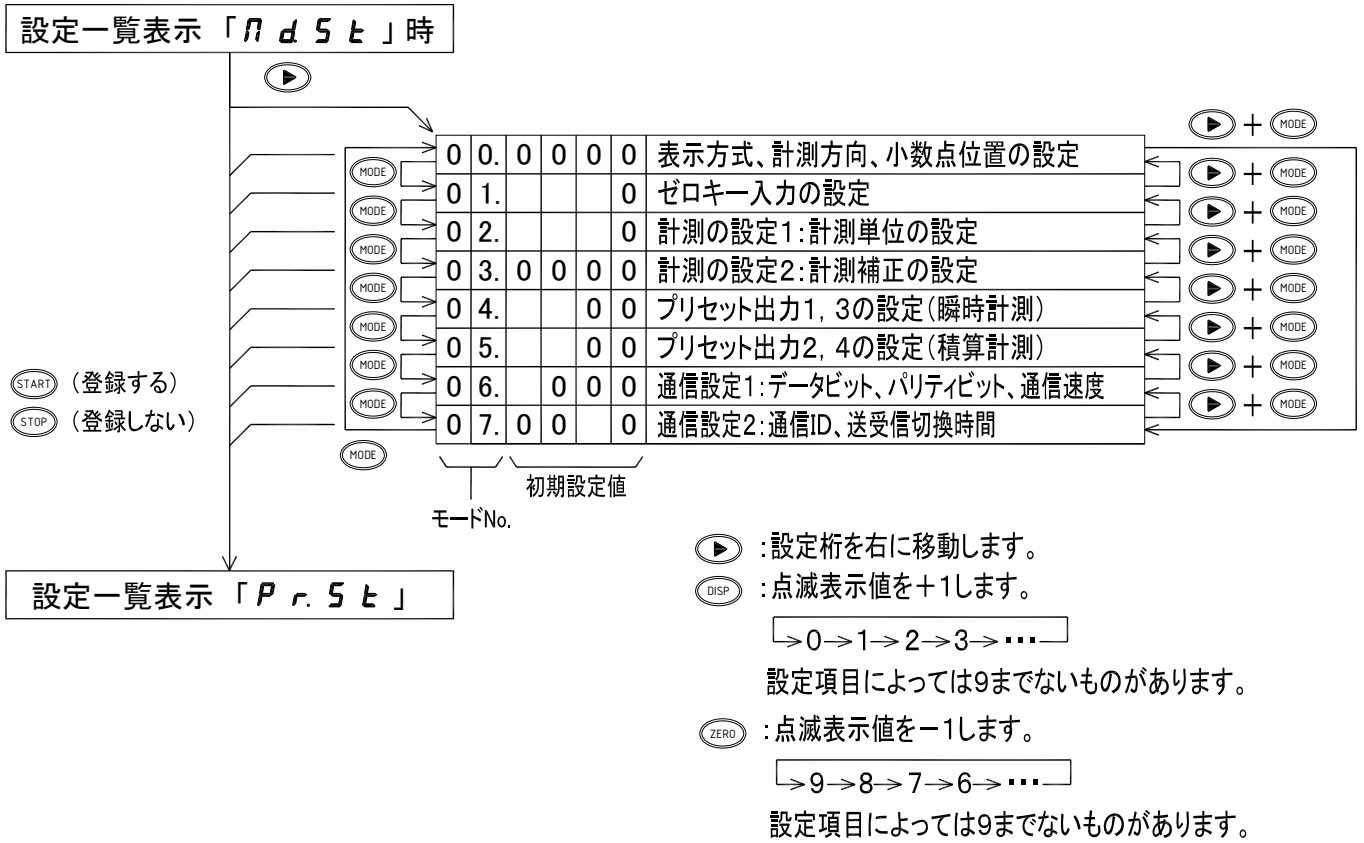

《スケール設定（質量の校正）》

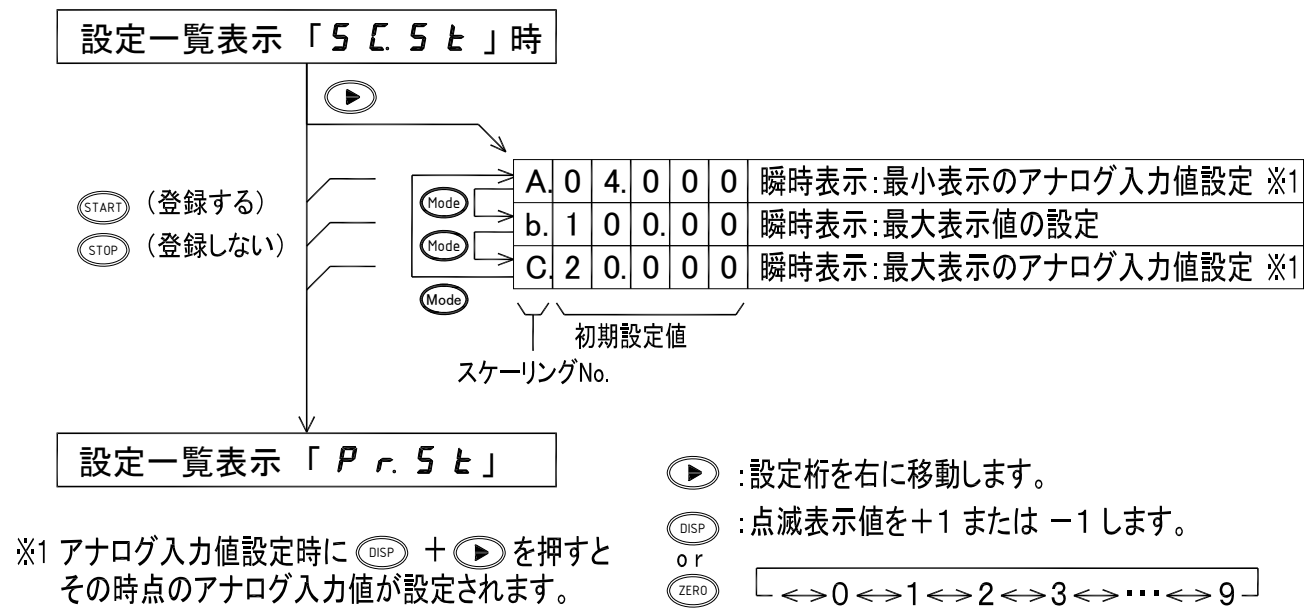

《アナログ調整モード設定》

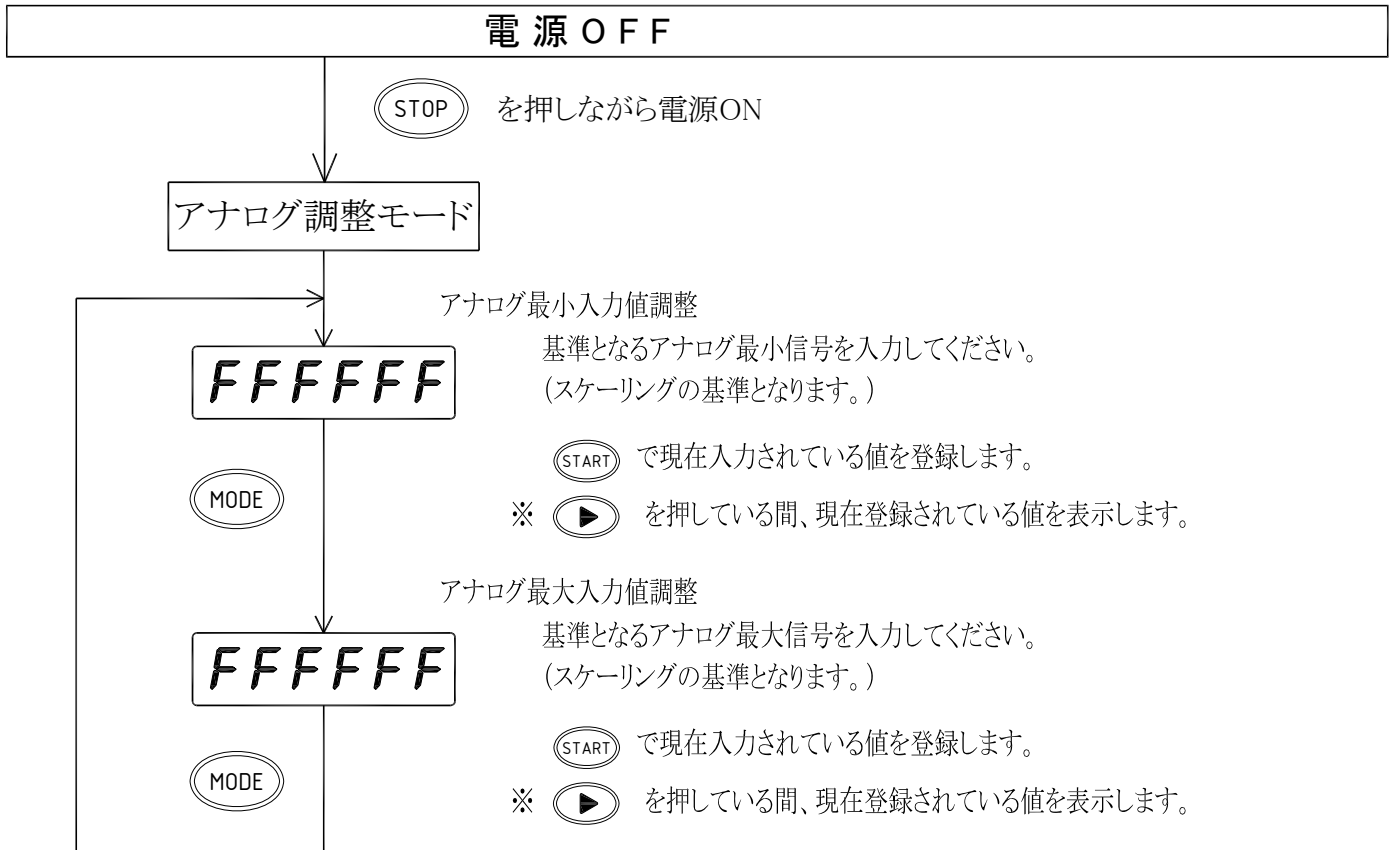


※ アナログ調整モード中、(STOP) を2秒以上押すと計測表示に移行します。

＜表示ランプ＞

アナログ最小入力値調整時、OUT 1 ランプ点滅
アナログ最大入力値調整時、OUT 2 ランプ点滅

《テストモード設定》

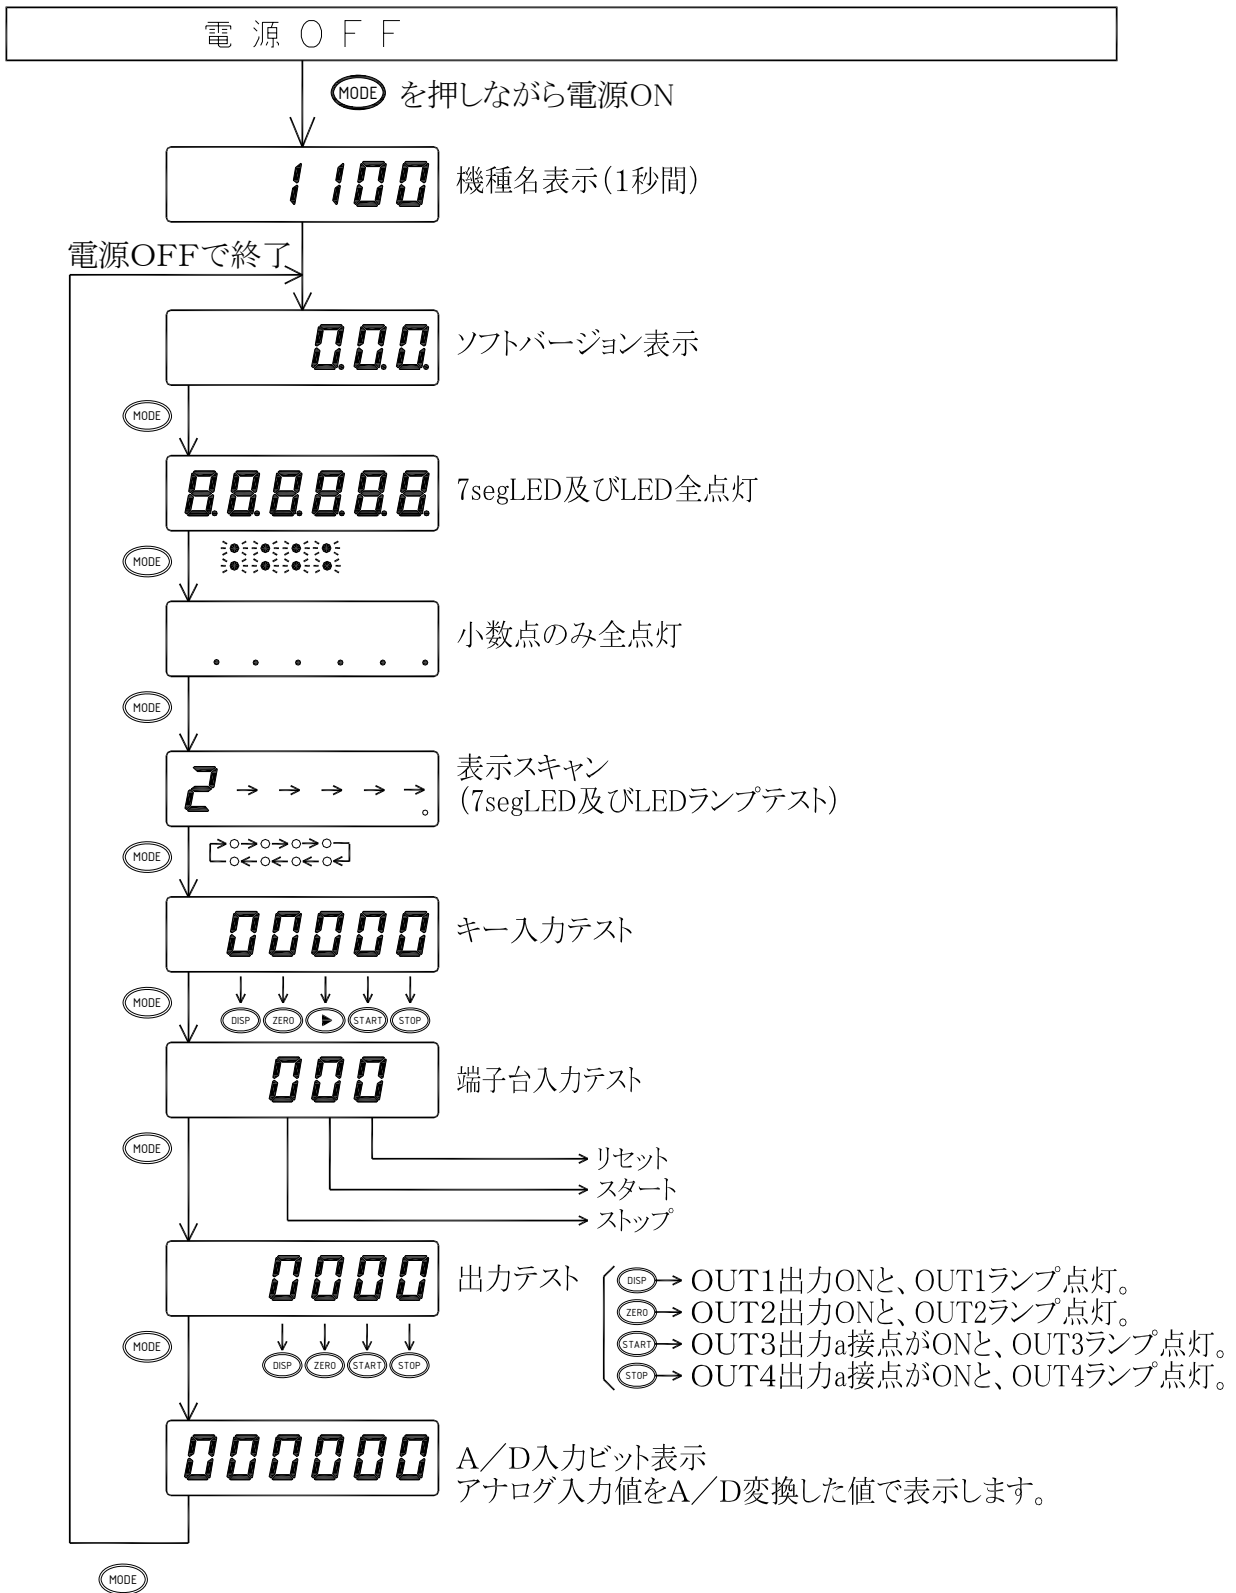

8.初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時） は下記（表1、表2、表3）の設定値となっています。

モード設定値

表1

モード		初期設定値				設定メモ欄				設定項目
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	
0	0.	0	0	0	0					表示方式、計測方向、小数点位置の設定
0	1.	—	—	—	0	—	—	—		ゼロキー入力の設定
0	2.	—	—	—	0	—	—	—		計測の設定1：計測単位の設定
0	3.	0	0	0	0					計測の設定2：計測補正の設定
0	4.	—	—	0	0	—	—			プリセット出力1、3の設定（瞬時計測）
0	5.	—	—	0	0	—	—			プリセット出力2、4の設定（積算計測）
0	6.	—	0	0	0	—				通信設定1：データビット、パリティビット、通信速度
0	7.	0	0	—	0			—		通信設定2：通信ID、送受信切換時間

スケーリング設定値（質量の校正）

表2


		初期設定値				設定メモ欄				設定項目	
A	B	C	D	E	F	B	C	D	E		F
A.	0	4.	0	0	0						最小表示のアナログ入力値設定
b.	1	0	0	0	0						最大表示値設定
C.	2	0	0	0	0						最大表示のアナログ入力値設定


プリセット設定値


表3

	初期設定値						設定メモ欄					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
OUT1	—	—	9	9	9	9	—	—				
OUT2	9	9	9	9	9	9						
OUT3	—	—	9	9	9	9	—	—				
OUT4	9	9	9	9	9	9						

[初期化]

 を押しながら電源を投入することにより “ [L r] ” 表示となり初期化選択状態となります。

この時  を押すと初期化をおこない、計測動作に移行します。

また  を押すと初期化をおこなわず、計測動作に移行します。


初期化後、各設定値は表1、表2、表3の設定値となり、積算質量表示は「0」になります。

< 注意 >




初期化をおこなうと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、あらかじめ現在の設定値の記録を残してから実行してください。

9.設定一覧表示の操作方法

《呼び出しかた》

1.  を2秒以上ONします。
2. 設定一覧表示に入り、表示器に「**P r. S t**」が表示されます。

《設定表示一覧のキー操作方法》

操作キー	表示部	操作内容
	A B C D E F P r. S t ↓ M d S t ↓ S C S t ↓ P r. S t ↓	押すごとに設定表示の切換えをします。 「P r. S t (プリセット値設定)」 ↓ 「M d. S t (モード設定)」 ↓ 「S C. S t (スケーリング設定)」 ↓ 「P r. S t (プリセット値設定)」 ↓ 設定をおこなう表示を選択してください。
		押すと各設定に移行します。 各設定項の操作にしたいが、設定変更してください。
		計測表示に戻ります。

<注意>

計測動作中は設定一覧表示に移りません。設定をおこなうときは計測を停止してください。
各設定メニューから設定一覧表示に戻ると、「**P r. S t**」表示となります。

10. スケーリング設定（質量の校正）のしかた

お客様が使用される前に、W1100のスケーリング（質量の校正）を設定してください。校正いただきませんと、正確な計測が出来ませんのでご注意ください。

設定項目	設定内容
最小表示のアナログ入力値	最小表示値「0」に対するアナログ入力値を設定します。
最大表示値	スケーリングの最大表示値を設定します。
最大表示のアナログ入力値	最大表示に対するアナログ入力値を設定します。

《 スケーリング 》

最大表示値及び、最大・最小表示に対するアナログ入力値を設定し、2点間を結ぶ直線でスケーリングします。

※最小表示値は「0」固定です。




最大表示値 設定範囲 : 1～99999（小数点表示1～3桁で設定可）

最小表示／最大表示のアナログ入力値


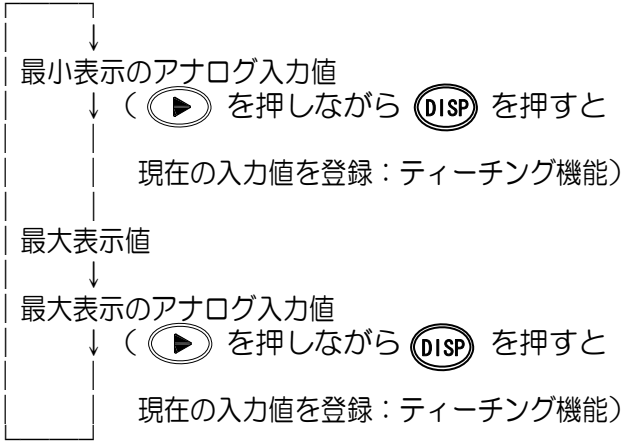

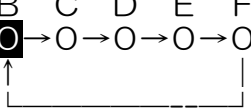






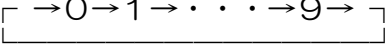

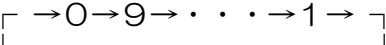


設定範囲 : 0.00～20.00（mA） 小数点固定

< 注意 > 最大表示値を「0」と設定した場合、表示は変化しません。

《 呼び出ししかた 》

1.  を2秒以上ONすると、「P r. S t」表示となります。（設定一覧表示）
2.  を2回押すと、「S C. S t」表示となります。
3.  を押すと、スケーリング設定となり、計測動作の設定ができます。

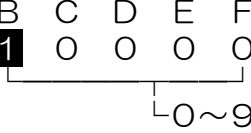下記の手順に従って変更してください。

操作キー	表示部	操作内容
	<p>A B C D E F A. 0 4. 0 0 0</p>	<p>設定値の切り換えをおこないます。</p> 
	<p>A B C D E F b. 0 → 0 → 0 → 0 → 0</p> 	<p>点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。   と併用して希望の設定値に合わせてください。 表示値の設定時はFの次に小数点設定となります。 （表示点滅状態となります。）</p>
 	<p>A B C D E F b. 1 0 0 0 0</p> 	<p> を押すと点滅表示の数値が1ずつ上がります。 </p> <p> を押すと点滅表示の数値が1ずつ下がります。 </p>
		<p>設定値を登録し設定一覧に戻ります。 設定を変更する毎に登録してください。</p>
		<p>設定値を登録せずに設定一覧に戻ります。</p>

◀ 表示の設定例 ▶

アナログ入力値「4mA」時に表示値が「0」で、アナログ入力値「20mA」時に、表示値を「110.00」としたい場合の設定は下記のとおりとなります。

最小表示「0」のアナログ入力値

A	B	C	D	E	F
A.	0	4.	0	0	0

 (4.000mA)

最大表示値

A	B	C	D	E	F
b.	1	1	0.	0	0

 (110.00)


最大表示のアナログ入力値

A	B	C	D	E	F
C.	2	0.	0	0	0

 (20.000mA)

スケーリング設定（質量の校正）は下図のとおりになります。

図9

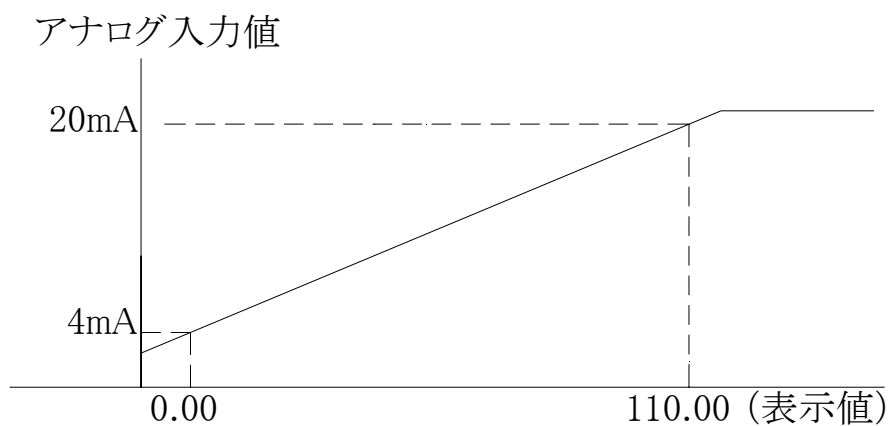

1.1. モード設定のしかた

≪ 呼び出ししかた ≫

1. **MODE** を2秒以上ONすると、「PrSt」表示となります。(設定一覧表示)
2. **MODE** を1回押すと、「ndSt」表示となります。
3. **▶** を押すと、モード設定となり、計測動作の設定ができます。

≪モード設定のキー操作方法≫

各モードの設定は、以下のキー操作でおこなってください。

操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D E F 0 0. 0 0 0 0 ↑ ↑ モードNo.	モードNo.を昇順で変更します。モードは07まであります。 [→00→01→...→07→]
MODE + ▶	A B C D E F 0 0. 0 0 0 0 ↑ ↑ モードNo.	MODE を押しながら ▶ を押すとモードNo.を降順で変更します。 [→07→06→...→01→]
▶	A B C D E F 0 0. 0 → 0 → 0 → 0 ↑ 点滅表示の位置	点滅表示の位置(桁)を変更します。 1度押すと1つずつ右へ移動します。
DISP	A B C D E F 0 1. 0 0 0 0 ↑ 0~9	点滅表示の数値を変更します。1度押すと1ずつ表示が上がります。 設定項目により9まで上がらないものもあります。 [→0→1→...→9→]
ZERO	A B C D E F 0 1. 0 0 0 0 ↑ 9~0	点滅表示の数値を変更します。1度押すと1ずつ表示下がります。 [→0→9→8...1→]
START		<u>設定値を登録し設定一覧に戻ります。</u> <u>設定を変更する度に登録してください。</u>
STOP		<u>設定値を登録せずに設定一覧に戻ります。</u>

◀ モード設定内容 ▶

モードNo.	表示方式、計測方向、小数点位置の設定												
00	<div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-right: 20px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <div style="margin-left: 10px;"> <p>積算計測小数点位置</p> <p>0 : 0</p> <p>1 : 0.0</p> <p>2 : 0.00</p> <p>3 : 0.000</p> <p>瞬時計測小数点位置</p> <p>0 : 0</p> <p>1 : 0.0</p> <p>2 : 0.00</p> <p>3 : 0.000</p> <p>計測方向</p> <p>0 : 流入 (質量が減る計測を正)</p> <p>1 : 流出 (質量が増える計測を正)</p> <p>表示の方式</p> <p>0 : 現在質量・瞬時・積算切換表示 (DISPで切換)</p> <p>1 : 現在質計測の固定表示</p> <p>2 : 瞬時計測表示の固定表示</p> <p>3 : 積算計測表示の固定表示</p> </div> </div>	A	B	C	D	E	F	0	0.	0	0	0	0
A	B	C	D	E	F								
0	0.	0	0	0	0								
	<p>[表示の方式]</p> <p>現在質量／瞬時／積算計測の表示方法を設定します。</p> <p>0 : 現在質量／瞬時／積算切換表示・・・DISPキーにより切換表示します。</p> <p>1 : 現在質量計測表示・・・現在質量計測を固定表示します。(表示切換なし)</p> <p>2 : 瞬時計測表示・・・瞬時計測を固定表示します。(表示切換なし)</p> <p>3 : 積算計測表示・・・積算計測を固定表示します。(表示切換なし)</p>												
	<p>[計測方向]</p> <p>0 : 流入・・・質量が減る計測を正 (+)、増える計測を負 (-) として表示します。</p> <p>1 : 流出・・・質量が増える計測を正 (+)、減る計測を負 (-) として表示します。</p>												
	<p>[瞬時計測小数点位置]</p> <p>瞬時計測表示の小数点位置を設定します。</p>												
	<p>[積算質量小数点位置]</p> <p>積算計測表示の小数点位置を設定します。</p>												

モードNo.	ゼロキー入力の設定												
01	<div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-right: 20px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> <div style="margin-left: 10px;"> <p>ゼロキー</p> <p>0 : 積算計測リセット「無効」</p> <p>1 : 積算計測リセット「有効」</p> </div> </div>	A	B	C	D	E	F	0	1.				0
A	B	C	D	E	F								
0	1.				0								
	<p>フロント部のゼロキーの有効／無効を設定します。</p>												

モードNo.	計測の設定 1 : 計測単位の設定												
02	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">瞬時計測単位 0 : 毎秒 1 : 毎分</p> <p>[瞬時計測単位] 瞬時表示の単位を設定します。 0 : 毎秒・・・1秒当たりの変化量を表示します。 1 : 毎分・・・1分当たりの変化量を表示します。</p>	A	B	C	D	E	F	0	2.				0
A	B	C	D	E	F								
0	2.				0								

モードNo.	計測の設定 2 : 計測補正の設定																																																																																																																												
03	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>3.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">補正数 1～120 (0, 1は機能停止) ※120以上の設定は120となります。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">補正の設定 0 : 移動平均 1 : 時間差計測</p> <p>[移動平均] 1秒毎の質量計測値を設定した値だけ蓄積し、平均化して表示し質量計測のフラツキを抑えることで瞬時計測を安定させる方法です。 例えば、質量計測表示移動平均回数を4とした場合、質量計測値を4回蓄積し、その4回分の瞬時計測値を平均して表示します。以後は一番古いデータを破棄し、最新のデータを取り込み、常に4回分の質量計測値を平均化して表示します。 計測開始時、計測回数が設定した回数分に満たない場合は現在蓄積している回数の質量計測値を平均化して表示します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> <td colspan="3" style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4回分の質量計測を平均化</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">┌ 破 棄 ─┐</td> <td colspan="3" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> <td colspan="2" style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4回分の質量計測を平均化</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">┌ 破 棄 ─┐</td> <td colspan="5" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4回分の質量計測を平均化</td> </tr> </table> <p>[時間差計測] 通常は1秒毎の質量計測値の差から瞬時計測をおこないます。 時間差計測を選択しますと補正数×1秒前の質量計測値と現在の質量値からの差から瞬時計測をおこないます。</p> <p>例) 補正数4の場合</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> <td style="border: 1px solid black; width: 12.5%; text-align: center;">1秒</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測3</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">質量計測</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> <td colspan="3" style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4秒間の質量計測値の差</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">┌ 破 棄 ─┐</td> <td colspan="5" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4秒間の質量計測値の差</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">┌ 破 棄 ─┐</td> <td colspan="5" style="border: none; padding-left: 20px;">┌───────────┴───────────┐</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="border: none; padding-left: 20px;">4秒間の質量計測値の差</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	F	0	3.	0	0	0	0	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	┌───────────┴───────────┐							4回分の質量計測を平均化							┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐					4回分の質量計測を平均化							┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐					4回分の質量計測を平均化							1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	質量計測1	質量計測2	質量計測3	質量計測4	質量計測5	質量計測6	質量計測	┌───────────┴───────────┐							4秒間の質量計測値の差							┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐					4秒間の質量計測値の差							┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐					4秒間の質量計測値の差						
A	B	C	D	E	F																																																																																																																								
0	3.	0	0	0	0																																																																																																																								
1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒																																																																																																																							
質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測	質量計測																																																																																																																							
┌───────────┴───────────┐																																																																																																																													
4回分の質量計測を平均化																																																																																																																													
┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐																																																																																																																											
4回分の質量計測を平均化																																																																																																																													
┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐																																																																																																																											
4回分の質量計測を平均化																																																																																																																													
1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒	1秒																																																																																																																							
質量計測1	質量計測2	質量計測3	質量計測4	質量計測5	質量計測6	質量計測																																																																																																																							
┌───────────┴───────────┐																																																																																																																													
4秒間の質量計測値の差																																																																																																																													
┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐																																																																																																																											
4秒間の質量計測値の差																																																																																																																													
┌ 破 棄 ─┐		┌───────────┴───────────┐																																																																																																																											
4秒間の質量計測値の差																																																																																																																													



モードNo.	プリセット出力1, 3の設定 (瞬時計測)												
04	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>4.</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"> ↳ プリセット出力1 : 動作モード 0 : 上限 1 : 下限 ↳ プリセット出力3 : 動作モード 0 : 上限 1 : 下限 </p> <p>[プリセット出力1, 3] 瞬時表示値とプリセット値との比較結果により機能します。 プリセット値の設定はP.25「プリセット値の設定のしかた」を参照してください。</p>	A	B	C	D	E	F	0	4.			0	0
A	B	C	D	E	F								
0	4.			0	0								

モードNo.	プリセット出力2, 4の設定 (積算計測)												
05	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>5.</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"> ↳ プリセット出力2 : 動作モード 0 : 上限 1 : 下限 ↳ プリセット出力4 : 動作モード 0 : 上限 1 : 下限 </p> <p>[プリセット出力2, 4] 積算表示値とプリセット値との比較結果により機能します。 プリセット値の設定はP.25「プリセット値の設定のしかた」を参照してください。</p>	A	B	C	D	E	F	0	5.			0	0
A	B	C	D	E	F								
0	5.			0	0								

モードNo.	通信設定1：データビット、パリティビット、通信速度												
06	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 100px;">通信速度 0：1200bps 2：4800bps 1：2400bps 3：9600bps</p> <p style="margin-left: 100px;">パリティビット 0：パリティ無し 1：偶数パリティ 2：奇数パリティ</p> <p style="margin-left: 100px;">データビット 0：7ビット 1：8ビット</p> <p>RS-485の通信設定をおこないます。 通信フォーマット等はP.27に記載されている「通信フォーマット」を参照してください</p>	A	B	C	D	E	F	0	6	.	0	0	0
A	B	C	D	E	F								
0	6	.	0	0	0								

モードNo.	通信設定2：通信ID、送受信切換時間												
07	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 100px;">送受信切換時間 0：100mS 4：40mS 8：80mS 1：10mS 5：50mS 9：90mS 2：20mS 6：60mS 3：30mS 7：70mS</p> <p style="margin-left: 100px;">通信ID 00~99</p> <p>RS-485の通信設定をおこないます。 通信フォーマット等はP.27に記載されている「通信フォーマット」を参照してください</p>	A	B	C	D	E	F	0	7	.	0	0	0
A	B	C	D	E	F								
0	7	.	0	0	0								

1 2.モードプロテクト機能

モードプロテクト機能ONで、モード設定時の   キー入力を無効とし、設定値を変更出来ない状態にします。

出荷時のモードプロテクト機能は[OFF]になっています。

モードプロテクトの呼び出しかた、および設定方法は、計測時に下記のキー操作でおこなってください。

《モードプロテクトのキー操作方法》

操作キー	表示部	操作内容
	A B C D E F  (モードプロテクト状態：現在)	計測表示の状態ですら2秒以上押します。現在のモードプロテクト状態が表示されます。〔出荷時は「OFF」となっています〕
	A B C D E F  (モードプロテクト状態：変更後)	そのまま続けて8秒押し続けるとモードプロテクト状態が変更されます。※OFFの時はONに、ONの時はOFFに変更となります。
		 を押すのを止めると計測表示に戻ります。

△<注意>

※プリセット値設定、スケーリング設定はモードプロテクト機能に関係無く、設定値を変更できます。



※初期化しますと、モードプロテクト機能は「OFF」となります。

1.3.プリセット値設定のしかた

プリセット出力（OUT1～OUT4）のプリセット値（設定値）を設定します。
 OUT1、OUT3（瞬時質量）設定範囲は -999～9999
 OUT2、OUT4（積算質量）設定範囲は -99999～999999 となっています。

設定値の変更は、下記の手順でおこなってください。

《呼び出ししかた》

1.  を2秒以上ONすると、「P r. S t」表示となります。（設定一覧表示）
2.  を押すと、プリセット値設定となり、OUT1～OUT4の設定ができます。

・プリセット出力の上限・下限設定は モード04～05（P22）を参照してください。

操作キー	表示部	操作内容
	A B C D E F 9 9 9 9 1 2 3 4 ● ○ ○ ○	1度押すごとに、OUT1、OUT2…とプリセット値を切り換えます。 → OUT1 → OUT2 → OUT3 → OUT4 → OUT1 → OUT2 → OUT3 → OUT4 → プリセット値に対応したランプが点灯します。
	A B C D E F 0 9 9 9 9 9 → → → → → 1 2 3 4 ○ ● ○ ○	点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。1度押すごとに1桁ずつ右へ移動します。
	A B C D E F 0 9 9 9 9 9 ↑ 0～9	点滅表示の数値を変更します。1度押すごとに1ずつ数値が上がります。 0 → 1 → … → 9 → 0 →
	A B C D E F 0 9 9 9 9 9 ↑ 9～0	点滅表示の数値を変更します。1度押すごとに1ずつ数値が下がります。 0 → 9 → … → 0 → 9 →
	A B C D E F 0 5 0 0 0 0	 で設定値を登録し、設定一覧表示に戻ります。
		設定一覧表示に戻ります。  と異なり、設定値の登録はおこないませんので注意してください。


<注意>

小数点位置はモードNO. 00で設定した小数点位置と連動となります。
 例：瞬時質量の小数点を0.00と設定すると、OUT1設定値も99.99を表示。

14.RS-485通信

<1>ピン配置

図10

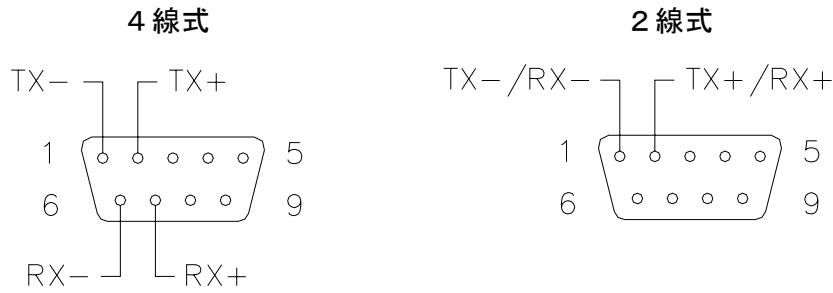

コネクタ：D-Sub9ピン（ソケット）メータ側

<2> 通信フォーマット

	送信コマンドデータ（ホスト）	受信データ（W1100）
質量値読込	@XXRD1 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
積算値読込	@XXRD2 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
瞬時値読込	@XXRD3 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
出力1のプリセット値読込	@XXRP1 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
出力2のプリセット値読込	@XXRP2 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
出力3のプリセット値読込	@XXRP3 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
出力4のプリセット値読込	@XXRP4 $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$
出力1のプリセット値書込	@XXWP1±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇ $\Delta\Delta^C_R$
出力2のプリセット値書込	@XXWP2±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇ $\Delta\Delta^C_R$
出力3のプリセット値書込	@XXWP3±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇ $\Delta\Delta^C_R$
出力4のプリセット値書込	@XXWP4±●●●●●●● $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇ $\Delta\Delta^C_R$
通信エラークリア	@XXRER $\Delta\Delta^C_R$	@XX◆◇ $\Delta\Delta^C_R$

※必ず通信コマンドの先頭に“@”、最後に“ C_R ”

<3> 通信フォーマットの各コード

①××：ID番号

通信先のメータのID番号（00～99）を入力します。通信データはこのIDを持つメータに送信されます。

②△△：チェックサム

必ずコマンドデータの終わりに付けてください。
送信コマンドデータのキャラクタコード（ASCIIコード）をすべて加算した結果の下位2桁がチェックサムとなります。

・チェックサムの算出例

通信先メータのID番号が“00”で、質量読み出しの場合

送信コマンドデータは“@00RD1△△CR”
このデータがチェックサムの対象となります。

“@”	+	“0”	+	“0”	+	“R”	+	“D”	+	“1”
(40H)		(30H)		(30H)		(52H)		(44H)		(31H)

= (167H) ←この下位2桁“67”がチェックサムとなります。

()内はキャラコード16進数

従ってこの場合のコマンドは“@00RD167CR”となります。

③◆◇：ステータス

メータの状態、および通信エラーを表します。
ステータスの状態は下記のとおりです。

◆ は上位4ビット (bit 7~4)、◇は下位4ビット (bit 3~0) を表します。

表7

	16進		2進	
	16進	2進	16進	2進
bit 7 : 未使用	0	0000	8	1000
bit 6 : 未使用	1	0001	9	1001
bit 5 : O U T 4 のリレー状態	2	0010	A	1010
bit 4 : O U T 3 のリレー状態	3	0011	B	1011
bit 3 : O U T 2 のリレー状態	4	0100	C	1100
bit 2 : O U T 1 のリレー状態	5	0101	D	1101
bit 1 : パリティ・オーバーラン・フレーミングエラー	6	0110	E	1110
bit 0 : コマンド不正・チェックサムエラー	7	0111	F	1111

表8

ビット	0	1
7	未使用	未使用
6	未使用	未使用
5	O U T 4 リレーa接点が出力されていません。 (b接点出力中)	O U T 4 リレーa接点出力中 (b接点出力OFF)
4	O U T 3 リレーa接点が出力されていません。 (b接点出力中)	O U T 3 リレーa接点出力中 (b接点出力OFF)
3	O U T 2 リレー出力されていません。	O U T 2 リレー出力中
2	O U T 1 リレー出力されていません。	O U T 1 リレー出力中
1	パリティ・オーバーラン・フレーミングエラー無し。	パリティ・オーバーラン・フレーミングエラーが発生
0	コマンド・チェックサムは正常です。	コマンド・チェックサムエラーが発生

<注意> b i t 1 のエラーは一度発生すると、通信エラークリア (R E R) コマンドを受信するか、電源をOFFにするまでクリアされません。

- ・ステータス例
ステータスが “22” の場合

“22” は16進を文字列に置き換えています。
これを16進数として扱い、2進数に変換すると、



bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	1	0	0	0	1	0

- ・bit 5 に “1” が立っているのでO U T 4 の a 接点出力中。
- ・bit 1 に “1” が立っているためオーバーラン等のデータ異常が過去に発生したことを表します。


15.外形寸法図

外形寸法図

図 1 1

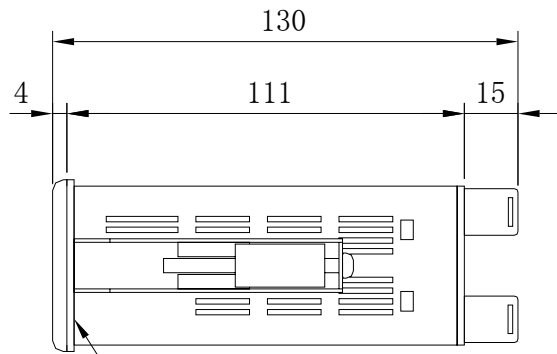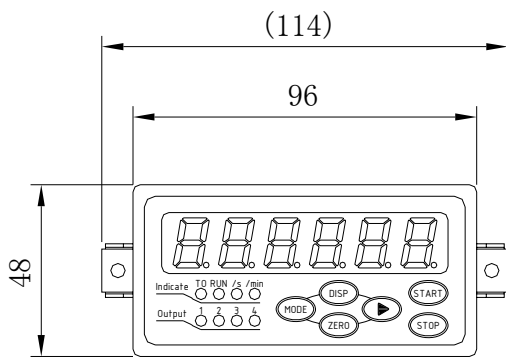

ゴムパッキン(付属品)

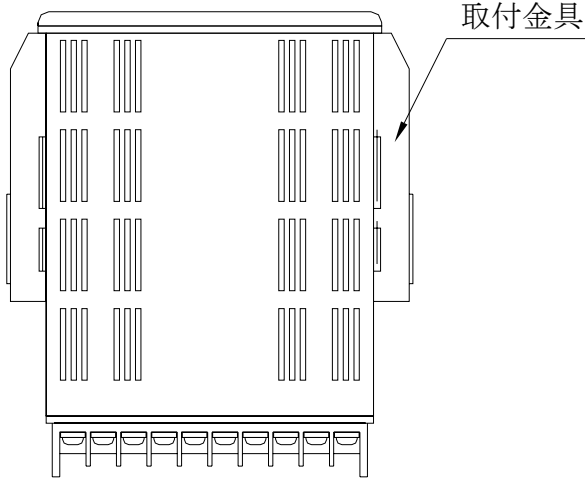

防滴 (IP66相当) で使用される場合は
付属のゴムパッキンを御使用ください。

(単位:mm)

端子ねじ:M3.5 端子幅:7mm

16. ノイズ対策について

ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（P.14参照）をおこなってください。（初期化をおこなう前には必ず設定値を記録しておいてください。）
正常に戻りましたら下記の対策をおこない、各設定値を再設定してください。

- (1) センサコードにシールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
- (2) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて極力ノイズを拾わない経路に配管して布設してください。
- (3) 電源ラインよりノイズの影響を受ける場合、ノイズ源から離し、配線を極力短くしたりEMIフィルタ等の処置を施してください。
- (4) センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通る場合は、サージやノイズによる影響を少なくする為、センサコードを単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。

図12



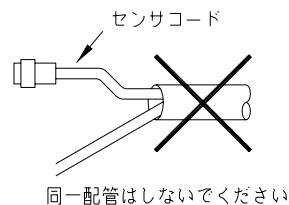


図13

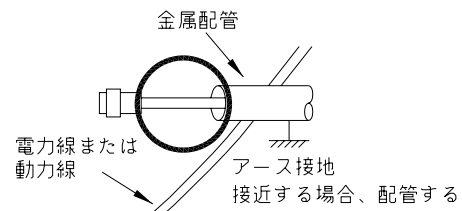

- (5) 外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図14のようにスパークキラーを入れて対策ください。

図14

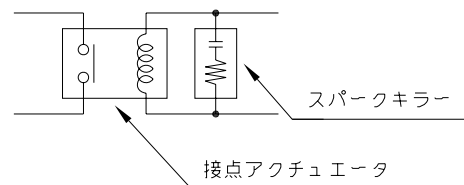

- (6) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がございましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

17. トラブルシューティング

万一異常が発生した場合は、下記の点検をおこなってください。

No.	現象	点検方法	対策と処置
1	表示器が点灯しない。	→後部の端子への接続は正しい位置に配線され、ネジは確実に締まっているか？	→端子台の接続方法を参照しながら正しい接続をおこなう。 (P. 5参照) ↓ それでも直らない場合は、弊社での修理が必要です。取扱店または弊社へご連絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 プリセット出力異常	→テストモードによりチェック (P.13参照)	→初期化をおこなってください。 (P.14参照) ↓ 初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡ください。
3	“0”表示のまま	→モード設定は正しいか？ ↓ →センサ入力に正常か？	→設定された値が有効表示範囲外である。 →センサの端子接続を再確認し、締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストをする。(P.13参照) ↓ それでも直らない場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
4	“999999” 全桁点滅	→表示の有効範囲をこえている ↓ →ノイズの影響	→スケール設定値を変更する。 (P. 16~18参照) →ノイズ対策の項 (P. 30) を参照してください。 ↓ それでも直らない場合は取扱店または弊社へご連絡ください。

ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
東 京 営 業 所 TEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312

※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。